




МАСТЕР

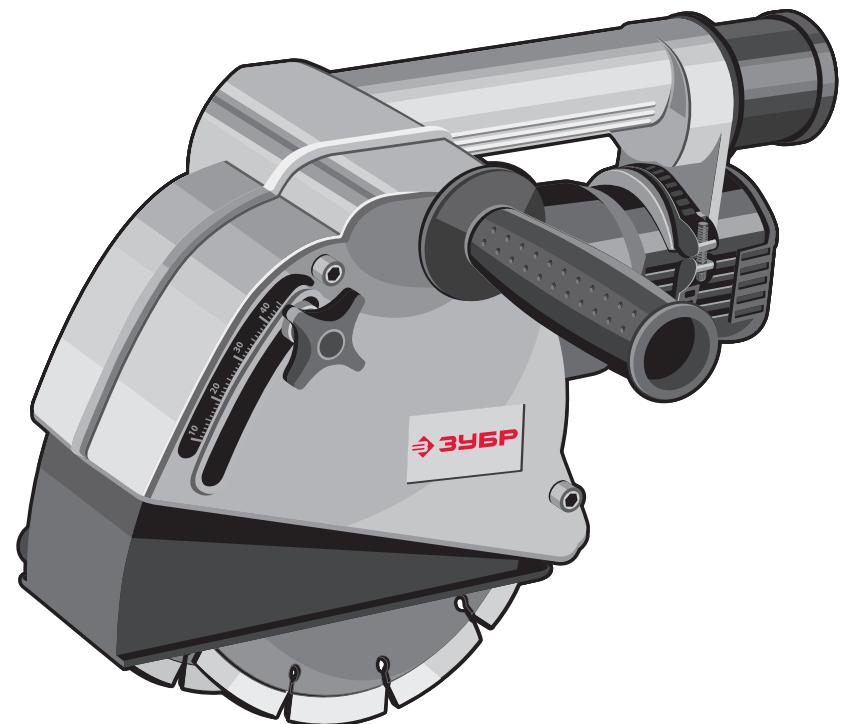

ЕАС

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

«ЗУБР ОВК» ЖШК РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36


Өндіруші алдынала ескертүсіз күралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауга құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тартылмайды

www.zubr.ru

Версия: 221015

Руководство по эксплуатации

Штроборез ЗШ-1500

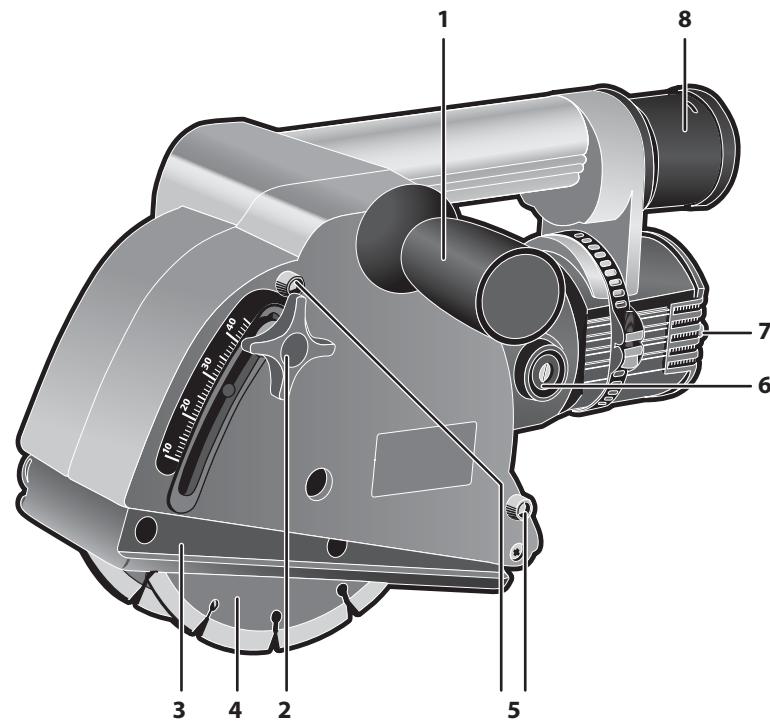

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:
А. Тайвань, Тайчунг, Даля, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;
В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Штроборез электрический предназначен для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом, характерной температурой от -10 до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;

- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

▲ ВНИМАНИЕ

Отдельные узлы изделия во время работы сильно нагреваются.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗШ-1500
Номинальное напряжение питания, В	220
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Обороты холостого хода, об/мин	7000
Диаметр отрезного диска, мм	150
Диаметр посадочный диска, мм	22
Ширина канавки, мм	3 – 45
Глубина штробления, мм	10 – 45
Плавный пуск	есть
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	106
Уровень звукового давления (k=3), дБ	95
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с ²	4,2
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II класс
Масса, кг	10
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Штроборез	1 шт.
Ключ имбусовый (S5, S6)	2 шт.
Диск отрезной	2 шт.
Шайба прижимная	2 шт.
Шайба наборная	10 шт.
Ключ затяжной	1 шт.
Зубило	1 шт.
Дополнительная рукоятка	1 шт.
Кейс	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ


Убедитесь, что на изделии и принадлежностях отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Дополнительная рукоятка
- 2 Винт ограничения глубины штробления
- 3 Подвижный защитный кожух
- 4 Отрезной диск
- 5 Винты крепления кожуха
- 6 Крышка щеткодержателя
- 7 Тумблер включения (сзади)
- 8 Пылеотводный патрубок
- 9 Ролик качения
- 10 Кнопка блокировки шпинделя
- 11 Верхний кожух
- 12 Прижимной фланец
- 13 Шайба наборная

- ▶ набором соответствующего количества шайб 13 (толщина 4 мм) установите необходимую ширину борозды;

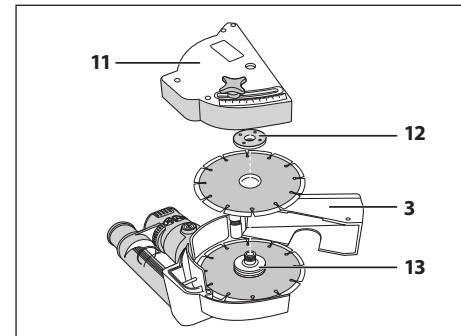


Примечание! При установке отрезного диска обратно, ширина борозды увеличится на толщину опорной шайбы диска (5 мм). Заранее устанавливайте уменьшенное на единицу количество наборных шайб.

Подготовка к работе

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед любыми действиями по сборке/регулировке отключите изделие от сети и дождитесь остановки вращения дисков.

На заводе установлена максимальная ширина борозды. При необходимости, установите отличную от максимальной ширину, для чего:

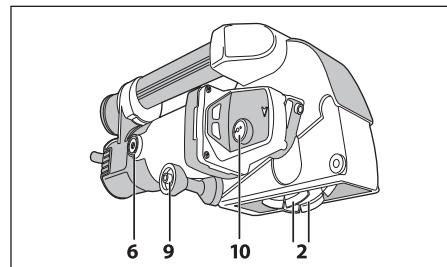

- ▶ открутите прилагаемым ключом S5 винты 5 крепления верхнего кожуха 11. Снимите кожух;
- ▶ нажав кнопку блокировки шпинделя 10, прилагаемым затяжным ключом отверните прижимной фланец 12;
- ▶ снимите отрезной диск 4 и шайбу с выступом под посадочное отверстие диска;

⚠ ВНИМАНИЕ

Направление вращения диска (указано на самом диске) должно совпадать с направлением вращения шпинделя (указано на кожухе диска).

- ▶ установите обратно прижимной фланец 12 и, нажав кнопку блокировки 10, затяжным ключом плотно затяните его;

Примечание! При установке отрезных дисков для облегчения последующего съема рекомендуем с каждой стороны диска устанавливать прокладку ЗУШМ-ШП марки «ЗУБР».

- ▶ установите обратно кожух 11, заправив в направляющий паз ограничительный выступ подвижного кожуха 3;
- ▶ затяните винты 5 крепления кожуха.

При необходимости выполнения только одного пропила, снимите верхний отрезной диск согласно вышеизложенному и установите обратно прижимной фланец 12.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждения изделия всегда КРЕПКО затягивайте прижимной фланец.

Отрегулируйте необходимую глубину пропила, установив ограничительный винт 2 на соответствующее деление шкалы.

Приготовьтесь к работе:

- ▶ убедитесь в том, что диск правильно установлен, надежно закреплен, Вы убрали все ключи и предметы от движущихся частей изделия;
- ▶ отметьте на необходимой поверхности линии будущего пропила;
- ▶ оденьте индивидуальные средства защиты: очки, рукавицы, респиратор.


Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед включением изделия в сеть **ОБЯЗАТЕЛЬНО** убедитесь в том, что выключатель находится в выключенном положении.

Включите устройство принудительного отвода пыли (если подключено).

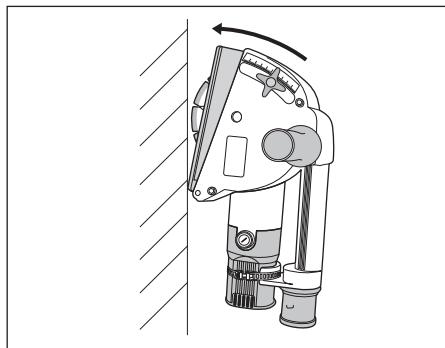

Включите изделие, переведя тумблер 7 в положение «Вкл» (On).

Примечание! Благодаря системе плавного пуска, шпиндель изделия раскручивается постепенно. Дождитесь полной раскрутки дисков.

Установите изделие (в начале линии пропила) роликом 9 на обрабатываемую поверхность так, чтобы диски не касались поверхности. Плавно наклоняйте изделие, углубляясь дисками в поверхность до нужной глубины штробления или до упора ограничителя защитного кожуха в винт 2.

Начните плавно вести изделие вдоль линии пропила.

Примечание! При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить нагрузку или усилие подачи изделия.

По окончании работы выключите изделие тумблером 7.

⚠ ВНИМАНИЕ

После выключения изделия диски некоторое время продолжают вращаться. Не кладите изделие, дождитесь полной остановки дисков.

⚠ ВНИМАНИЕ

При штроблении диски сильно нагреваются – не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного остывания.

Периодическое обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

В процессе эксплуатации необходима периодическая (по мере износа) замена графитовых щеток электродвигателя. Для замены щеток:

- ▶ отключите изделие от сети;
- ▶ отверткой открутите крышку щеткодержателя 6;
- ▶ выньте изношенную щетку и вставьте новую;
- ▶ установите крышку щеткодержателя на место;
- ▶ проделайте аналогичные операции с другой щеткой.

При работе в запыленном помещении, а также при резке металла, внутри корпуса изделия могут накапливаться абразивные и токопроводящие частицы. Для предотвращения повреждения изделия и поражения электрическим током, периодически (и, по возможности, часто) тщательно продувайте корпус изделия через воздухозаборные отверстия (в задней части корпуса). Для продувки используйте выходной поток пылесоса или источник сжатого воздуха (например, компрессор) с давлением выходного потока не более 2 атм.



заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер _____

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

M.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер _____

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

M.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер _____

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

M.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Штроборез

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10-20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуйте повышенную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Перед штроблением стен убедитесь в отсутствии в местах пропилов скрытой проводки и труб.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убедитесь, что тумблер **7** находится в выключенном положении.

Регулярно (перед каждым использованием) проверяйте состояние отрезных дисков и надежность их крепления. Затупленные, треснутые, сколотые, незакрепленные диски могут стать причиной травм и привести к выходу изделия из строя.

Изделие предназначено для эксплуатации с алмазными дисками для резания бетона.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на изделие иные расходные инструменты (абразивные, лепестковые, пильные диски, полировальные тарелки и т.д.). Не применяйте диски, которые не соответствуют техническим характеристикам данного изделия (в частности, по диаметру или частоте вращения). Не используйте инструмент сильно изношенный или с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины, расслоения).

⚠ ВНИМАНИЕ

Применяйте только исправные, безупречные отрезные диски. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте диски с видимыми механическими повреждениями.

Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (очкиами, респиратором) – в процессе штробления выделяется бетонная пыль в больших количествах.

При использовании изделия расположите сетевой кабель вне рабочей зоны.

Работающее изделие (при контакте с поверхностью) передает на оператора усилие вдоль продольной оси изделия в направлении от оператора. При работе крепко держите изделие двумя руками. Принимайте устойчивое положение тела и всегда сохраняйте равновесие.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс работы, но может снизить качество и сократить срок службы изделия.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.

В случае «прикипания» диска, во избежание повреждения изделия, **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** силовые методы для отворачивания прижимного фланца. Обратитесь в сервисный центр.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и токопроводящими веществами, чрезмерных тяущих и изгибающих нагрузок.

⚠ ВНИМАНИЕ

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только выключателем **7**. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия, кабель и вентиляционные отверстия. Периодически (по мере износа) заменяйте графитовые щетки электродвигателя в соответствии с разделом Периодическое обслуживание.

Не накрывайте воздухозаборные отверстия изделия.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если изделие показалось вам неисправным, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устраниТЬ ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Перед любыми действиями по сборке/регулировке отключите изделие от сети и дождитесь остановки вращения дисков.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и отрезные диски на отсутствие видимых механических повреждений.

Не устанавливайте на изделие другой сменный инструмент, кроме алмазных дисков (в том числе диски других типов), а также несоответствующие по характеристикам данному изделию.

При выполнении работ всегда используйте прилагаемую дополнительную рукоятку. Работа без дополнительной рукоятки **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Перед включением изделия в сеть **ОБЯЗАТЕЛЬНО** убедитесь в том, что выключатель находится в выключенном положении.

Перед штроблением стен убедитесь в отсутствии в местах пропилов скрытой проводки и труб.

При штроблении пильные диски сильно нагреваются – не прикасайтесь к ним сразу после их

остановки и до полного остывания.

Не накрывайте воздухозаборные отверстия изделия.

Не прикасайтесь к движущимся (под кожухами, крышками) частям изделия.

Применяйте только исправные отрезные диски. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте диски с видимыми механическими повреждениями.

После выключения изделия диски некоторое время продолжают вращаться. Не кладите изделие, дождитесь полной остановки дисков.

При работах в условиях (при запыленности, вибрации, повышенном уровне шума), используйте средства индивидуальной защиты и ограничивайте общее (за смену) время работы с изделием.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сро-

заполняется сервисным центром
КЫЗМЕТ КОРСЕГУ ОРДАНЫМЕН ТОЛГЫРЫЛАДЫ

D
Дата приема
Дата приему
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айырымна болғар

заполняется сервисным центром
КЫЗМЕТ КОРСЕГУ ОРДАНЫМЕН ТОЛГЫРЫЛАДЫ

M.II.
Дата приема
Дата приему
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айырымна болғар

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату уақыты _____

Дата приема _____
Дата прийому _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Дата видачі _____
Берілген уақыты _____

Клиент _____
Клієнт _____
Тапсырыскер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату уақыты _____

Дата приема _____
Дата прийому _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Дата видачі _____
Берілген уақыты _____

Клиент _____
Клієнт _____
Тапсырыскер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие _____
Виріб _____
Құрал _____

Дата продажи _____
Дата продажу _____
Сату уақыты _____

Дата приема _____
Дата прийому _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Дата видачі _____
Берілген уақыты _____

Клиент _____
Клієнт _____
Тапсырыскер _____

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының



Штроборез

ки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР (основной цвет корпуса серый / красный)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет корпуса синий)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии

регистрации на сайте zubr.ru. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу zubr.ru в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу zubr.ru.

4) Гарантия не распространяется на:

а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями

ЗУБР.

- е)** На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- ж)** Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.
- з)** Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.
- и)** Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
- к)** На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru.
- 5)** Устранение неисправностей, признанных
- 10)** Срок службы изделия составляет 5 лет.

нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересыпке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.


**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
УЗБЕЛІ ТАЛОН**
A

заполняется сервисным центром
кызымет көрсету орталыбымен толтырылады

Дата приема	Кызымет приему
Дата приему	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Берілген уақыты
Особые отметки	Айрымлашылғылар

М.П.

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата приему	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата выдачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клиент	_____
Тапсырыскер	_____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
УЗБЕЛІ ТАЛОН**
B

заполняется сервисным центром
кызымет көрсету орталыбымен толтырылады

Дата приема	Кызымет приему
Дата приему	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Берілген уақыты
Особые отметки	Айрымлашылғылар

М.П.

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата приему	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата выдачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клиент	_____
Тапсырыскер	_____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
УЗБЕЛІ ТАЛОН**
C

заполняется сервисным центром
кызымет көрсету орталыбымен толтырылады

Дата приема	Кызымет приему
Дата приему	Кабылдау уақыты
Дата выдачи	Берілген уақыты
Особые отметки	Айрымлашылғылар

М.П.

Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата приему	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата выдачі	_____
Берілген уақыты	_____
Клиент	_____
Клиент	_____
Тапсырыскер	_____

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)
--------------	--

Гарантийный талон

Изделие Виріб Кұрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Кұрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Куралды сатып алғанда сатушыдан куралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікты қызмет көрсетумен таныстым және кепістім. Кұрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейініз.

⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належності якості та комплектності, а також правильно заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлений і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Для заметок

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Замените щетки
	Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание диска или вала	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие включается, но диски не врачаются	Незатянут прижимной фланец	Затяните фланец
	Повреждение в редукторе (резание шпонок или зубьев шестерен)	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность (определяется по сильному падению оборотов при работе)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Износ щеток	Замените щетки
	Затуплены отрезные диски	Замените диски
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Недостаток смазки, повреждение в редукторе	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Шпиндель или диски остановились при работе	Пропало напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Заклинивание дисков в материале (затуплены диски, слишком большая скорость подачи)	Замените диски, уменьшите скорость подачи
	Проворачивание дисков (при неполноте затянутом фланце, попадании смазки под фланец)	Затяните фланец, очистите контактные поверхности
	Полный износ щеток	Замените щетки
	Заклинивание в редукторе	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, повреждение в редукторе	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	
---	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етініз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендей және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Электр штроб кескіш арықтардың бетонды және кірпіш үстірттерін штробтауға және кесуге арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыңыз, сонын ішінде «Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар» бөліміне және «Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулықтар» Қосымшасына назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз да, және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құрал аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -10°C -ден +40 °C температура мен ауаның салыстырмалы 80% ылғалдылығына қатысты қоныржай климат төнірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді Кеден одагының техникалық регламенті бойынша:

- ▶ КО ТР 004/2011 «Теменгі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;
- ▶ КО ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары

Бул нұсқаулық ең жақетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұмattарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, ендіруші, яғни бул Нұсқаулықта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралдың жеке бөлшектері жұмыс кезінде қатты қызады.

Құралды индустріялды және өнеркәсіптік аумақта жоғары жұмыс қарқындылығында және шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеу мерзімін азайтады.

ЫҚТІМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Құрал іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Щеткалардың толық тозуы	Щеткаларды ауыстырыңыз
	Ажыратқыш, қозғалтқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Диск немесе білік синаланған	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Құрал қосылады, дисктер айналмайды	Қысыш фланец тартылмаған	Фланецті қатайтыңыз
	Редуктор закымдануы (шпондар немесе шестерен тістейштерінің кесілуі)	Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Құрал толық айналымдарды жетілдірмейді немесе толық қуатта жұмыс істемейді (жұмыс барысында едәүір зор айналымдар түсімен анықталады)	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Щеткалардың тозуы	Щеткаларды ауыстырыңыз
	Кескіш дисктер мұқтаплан	Дисктерді ауыстырыңыз
	Орауыш жаңған немесе қозғалтқыш орауышы үзілген	Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Жеткіліксіз майлау, редукторде зақымданудың болуы	Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Жұмыс барысында шпиндель немесе дисктер тоқтады	Желіде кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Материалда дисктердің синалануы (дисктер мұқтаплан, жұмысқа қосылу жылдамдығы тым артық)	Дисктерді ауыстырыңыз, беріліс жылдамдығын кемітіңіз
	Дисктер айналуы (толық бекітілмеген фланецте, фланецте майдың болуы)	Фланецті қатайтыңыз, байланыстыруыш үстірттерді тазартыңыз
	Щеткалардың толық тозуы	Щеткаларды ауыстырыңыз
Құрал қыздады	Редуктордың синалануы	Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Қарқынды жұмыс режимі, максималды жүктемемен жұмыс	Жұмыс режимін езгертіңіз, жүктемені азайтыңыз
	Қоршаган ауа жогары температурада, нашар желдету, ауа жаналагыш саңылаупары ластанған	Температуралы төмендөтіңіз, желдетуді жаксартыңыз, ауа жаналагыш саңылаупарын тазартыңыз
	Жеткіліксіз майлау, редуктор зақымдануы	Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Орауыш жаңған немесе орауыш үзілген	Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз

Штроб кескіш**Техникалық сипаттамасы**

Артикул	3Ш-1500
Атаулы қуат көз кернеуі, В	220
Жиілік, Гц	50
Атаулы тұтыну қуат, Вт	1500
Бос жүрістегі айналымдар, айналым/мин	7000
Кесілетін дисктің диаметрі, мм	150
Орнатылған тетіктің диаметрі, мм	22
Жырашиқ ені, мм	3 – 45
Штробтау терендігі, мм	10 – 45
Байсалды іске қосу	бар
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	106
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	95
Орташа квадратты дірлі тездектіші (k=1,5), м/c ²	4,2
Қауіпсіздік класы бойынша МСТ 12.2.007.0-75	II класс
Салмагы, кг	10
Жұмыс істеу мерзімі, жыл	5
Тасымалдау жынтығы	
Штроб кескіш	1 дана
Имбус кілті (S5, S6)	2 дана
Кесілетін диск	2 дана
Қысыш шайба	2 дана
Терме шайба	10 дана
Қысыш кілт	1 дана
Тістейіш	1 дана
Қосымша тұтқа	1 дана
Кейс	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулық	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа

⚠ ВНИМАНИЕ

Тасымалдау кезінде құралда және бұйымдар жынтығында зақымданулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Жабдық және жұмыс істеу реті

Жабдық


- 1 Қосымша тұтқа
- 2 Штробтау тереңдігін шектейтін бұранда
- 3 Қозғалмалы сақтау қаптама
- 4 Кесілетін диск
- 5 Қаптама бекітілетін бұранда
- 6 Щетка ұстасыш қақпак
- 7 Қосу түмблері (арт жағында)
- 8 Шаң-тозан шығатын қылта құбыры
- 9 Тербелмелі ролик
- 10 Шпиндельдің оқшауландыратын пернесі
- 11 Жоғары қаптама
- 12 Қысқыш фланец
- 13 Терме шайба

Жұмысқа дайындық

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кез келген жинау/реттеу жұмыстарын орындағанда құралды желіден ажыратыңыз және дисктер айналуының тоқталуын күтіңіз.


Зауытта максималды борозда ені орнатылған. Қажет болған жағдайда, максималды енінен басқаны орнату үшін:

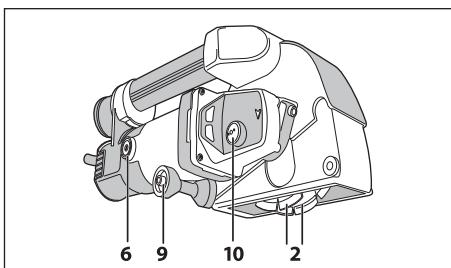

► берілген кілтпен S5 11 жоғары бекітілген қаптама 5 бұрандаларын бұрап алыңыз. Қаптаманы шешіңіз;

Пайдалану жөніндегі нұсқау

- шпиндельдің оқшауландыратын пернесі 10 басыңыз, берілген қысқыш кілтпен қысқыш фланецті 12 бұрап алыңыз;
- кесілетін дискті 4 шешіңіз және шығынқы шайбаны орнатылған диск тетігінен босатыңыз;
- сәйкес келетін мөлшердегі шайбалар арқылы 13 (қалыңдығы 4 мм) қажетті борозда енін орнатыңыз;

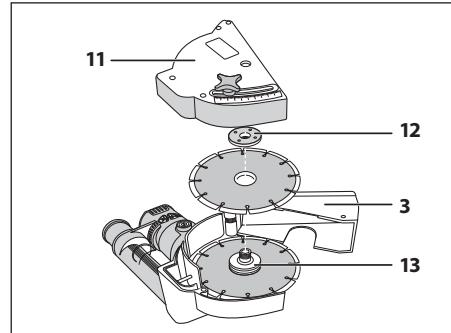

Ескерту! Кесілетін дисктің қайта орналастыруғанда борозда ені дисктің тіреуіш қалыңдығына атады (5 мм). Терме шайбаларды алдын ала кемітілген бірлігін орнатыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Диск айналу бағыты (дисктің өзінде көрсетілген) шпиндель айналу бағытымен (диск қаптамасында көрсетілген) сәйкес келуі керек.

- қайта 12 қысқыш фланецті орнатыңыз және 10 оқшауландыратын пернені басыңыз, қысқыш кілт арқылы фланецті қатайтыңыз;

Ескерту! Кесілетін дискті орнатқанда келесі шешуді жеңілдету үшін дисктің әр жағына «ЗУБР» сауда белгісі бар ЗУШМ-ШП аралық қабаттарын орнатыңыз.

- қайта 11 қаптаманы орнатыңыз, бағыттауыш саңылауды 3 қозғалмалы қаптаманың шектеулі шығынқысына бекітіңіз;
- бекітілін бұрандаларды 5 бекітілген қаптамага орнатыңыз.

Тек қана бір аралаш қажет болса, онда кесілетін жоғары дискті жоғарыда атальып кеткендей кенестер бойынша шешіңіз және 12 қысқыш фланецті қайта орнатыңыз.

Штроб кескіш

- г) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу.
- д) **ЗУБР** тұпнұсқасы емес жабдықтарды/бөлшектері болып табылмайтын жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың істен шығуы.
- е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа жедеткіш санылайына бөгде заттардың түсу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.
- ж) Өздігінен тез тозатын бүйімдар мен қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға болып табылатын соның ішінде: жетек белбөулері, аккумулятор блогтары, дінгектер, бағыттауыш роликтер, сақтау қаптамалары, цангалар, патрондар, табандар, ара шынжырлары, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, көмір шеткалары, пышақтар, ара кескіштері, абразивтер, тескіш темірлері, бұргылары, триммерге арналған бау ж.т.б. жатады.
- з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.
- и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.
- к) Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарында кепілдікіті мерзім ішінде құралды бөлшектеген немесе жөндеу болып табылады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының тізімі zubr.ru
- л) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

сайтында көрсетілген.

5) Бізben расталған кепілдікті жағдай төнірегінде ақауды жою **ЗУБР** компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келең үрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер компания меншігіне кіреді.

6) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету орталықтарының тізімі **zubr.ru** сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу үақыты жөнде атап көрсетілген, растайлтын кепілдікі таломнан қоса әкелініз немесе жіберініз. Жартылай немесе толық бөлшектеліген құрал диперге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Диперге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға құралдың іесі жауапкершілік тартады.

7) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын атальған басқа шағымдар түсірге рүкстік құқықтардан басқасына біздің кепілдік төнірегінде қарастырылмайды.

8) Кенеятілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кенеятілген кепілдік үзартылмайды және жаңартылмайды.

9) Барлық техникалық электр құралдарға міндетті түрде техникалық қызмет көрсету қажет. Техникалық қызмет көрсету (ТҚҚ) жиілігі көмір щеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне тен болып табылады.

10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әркашан біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдікті жөндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл туралы **ZUBR** қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru.

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату кепісім-шарты бойынша шамадан құқығына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың занды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз **ZUBR** аспаптарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде атаплан шарттарға тиісті орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға тиісті немесе өндірушіден кеткен ақау екендігі дәлелденген сон, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау болып табылады.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының аспаты сатып алу күнінен басталады.

3) Кепілдіктің мерзімі және шарты құралдың сериясы мен артикуліне байланысты болып табылады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап кепілдік шарттарымен танысуыңызды етінеміз.

Негізгі кепілдік

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап 36 айды құрайды.

МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр / қызыл) сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **МАСТЕР** сериясының құралын көсіби жағдайында қолданылғанда негізгі кепілдік сату күнінен бастап 1 жылды құрайды.

ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк) сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясын жататын құралды «Пайдалану жөніндегі ұсынбалықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, көсіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік

МАСТЕР сериясына жататын құралды қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды

Пайдалану жөніндегі ұсынба

құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда және **zubr.ru** сайтында тіркелгеннен кейін ұсынылады.

ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын құралды қолданғанда ZUBR.RU сайтында тіркелгеннен кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі ұсынбалықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, көсіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңын ішінде өндірушің сайтында «Сервис» белгімінде келесі мекен-жай бойынша: zubr.ru тіркелген жағдайдаған қарастырылады. Кеңейтілген кепілдікті тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке мағлұматтарды өндеуге өз келісімінде бергеннен кейін ғана мүмкін болады. Құралдың белгілі бір моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші сайтында келесі мекен-жай бойынша: zubr.ru тексеруге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды қарастырмайды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған белшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады. Сонымен қатар толығымен ресурсты жойған, шамадан тыс сыртқы немесе ішкі ластану белгілері бар құрал жатады.

b) Пайдалану жөніндегі ұсынбалықта қайши келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаган ортасың қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды. Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың бір үақытта істен шығуы, белшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтыштың қараюы немесе күю.

b) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану.

Штроб кескіш

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақаттану мен құралды зақымдануын алдын алу үшін әрқашан қысқыш фланецті **МЫҚТЫ** бекітіңіз.

Қажетті арапау тереңдігін сәйкес келетін бөлү шкаласына тиісті **2** бұрандаларды орнатыңыз.

Жұмысқа даяр болыңыз:

- ▶ диск дұрыс орнатылғандығына, мықты бекітілгендейгіне, Сіз құралдың айналу бөлшектерінен барлық кілттерді және бетен заттарды алшақ қойғандығызыға көз жеткізіңіз;
- ▶ болашақ арапау сыйықтарын қажетті үстіртте белгілеңіз;
- ▶ жеке қорғау құралдарын: көзілдірікті, қолғантарды, респираторды киіңіз.


Жұмыс реті

Құралды электр желіге қосыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды желіле қосқанда ажыратқыш өшірілген күйде екендігіне **МИНДЕТТИ ТҮРДЕ** көз жеткізіңіз.

Құралды мәжбүрлі шаң-тозаңнан тазартуға (егер қосылса) қосыңыз.

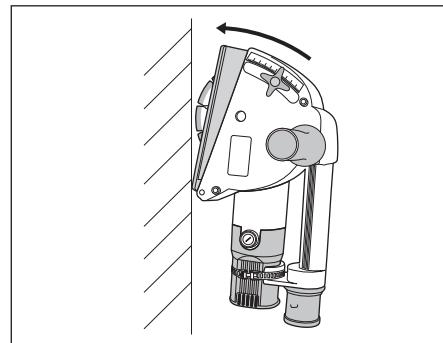

Құралды **7** тумблер күйін «Қосу» (On) ауыстыру арқылы қосыңыз.

Ескерту! Байсалды іске қосылу жүйесінде қарасында құрал бірте-бірте айналады. Дисктердің толық айналуын күтіңіз.

Құралды (араның басты жолағына қарай) **9** ролик өндептін затқа дисктер үстіртке тимейтіндей орнатыңыз. Құралды дисктер үстіртке тереңдей түс шектеули сақтау қаптамасын соңына дейін **2** бұранда арқылы байсалды төмendetініз.

Құралды арапау жиек бойымен байсалды жүргізініз.

Ескерту! Құралмен жұмыс істегендеге қозғалтыш айналымдарына назар аударыңыз. Айналымдар 20 % және одан артық төмендеу жұқтеменің пайда болғандығын білдіреді. Бұндай жағдайда жұқтемені немесе бұйымның беріліс күшін азайту қажет.

Жұмыс аяқталған соң, құралды **7** тумблер арқылы өшірініз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды өшірген соң, дисктер шамалы үақыт айналады. Құралды жинамаңыз, дисктер толық тоқтауын күтіңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Штробтау кезінде дисктер қатты қызады – жұмыс аяқталған соң және толық сұығанға дейін оларды бірден ұстамаңыз.

Әрдайым көрсетілетін күтім

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық техникалық қызмет көрсету құмбыстары сым желі желиден ажыратылған күйде орындалуы қажет.

Пайдалану кезінде (тозғанына қарай) электр қозғалтыштың графиттік щеткаларын ауыстыру қажет. Щеткаларды ауыстыру үшін:

- ▶ құралды желіден ажыратыңыз;
- ▶ отвертка арқылы **6** щетка ұстасын шаң-тозаңнан тазартыңыз;
- ▶ тозған щетканы алыңыз және жаңасын салыңыз;
- ▶ щетка ұстасын шаң-тозаңнан тазартыңыз;

► басқа щеткамен осындай әрекеттің күтілділіктерінде.

Шан-тозаң бар ғимараттарда жұмыс істегендегі, сонымен қатар металлды қескендегі, құралдың ішкі корпусында абразивті және тоқ әткізіш белшектер пайдалану мүмкін. Құралдың зақымдануының және электр тоқ көзінен соққы алмас үшін әрқашан (және мүмкіндік болған жағдайда, жиі) құралдың корпусын ауда тартатын саңылаулер (корпустың арқында жағында) мүкіят желдетілік. Желдегу үшін шансорғыш шығу ағымын немесе 2 атм артық емес шығу ағымының қысымы бар сыйымдалған ауда көзін (мысалы, ауда сыйымдағыны) қолданыңыз.

Пайдалану жөніндегі көңестер

Құралдың атаулы кернеуі Сіздің желініздегі көңестерге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Жұмысқа даяр болғанда ғана, құралды желігеп көңестерге.

Құралды алғаш рет колданғанда оны жүктемесіз іске қосыныз және 10-20 секунд істетініз. Егер осы кезде Сіз бөтен шуды естісін, жану ісін немесе шамадан тыс діріді сезсөніз, онда құралды өшіріңіз және себебін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

Қабыргаларды шробтау кезінде арапала орындарында жасырын сымдар мен құбырлардың болуын тексеріңіз.

Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін құралдың көзінде түмблер 7 өшірілген күйінде екендігін тексеріңіз.

Әрқашан (әр қолданыс кезінде) кесілеттің дискең күйін және мықты бекітілін тексеріңіз. Мұқтаптар, жақық, сынған және бекітілген дискең жақақттану мен құралдан істен шығуна әкеледі.

Құрал бетон кесуге арналған алмас дискеңдерін колдануға арналады.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралға басқа шығын бұйымдарын (абразивті, жапырақшалы, ара дискеңдерін, сым жылтырататын тәрелкелерді ж.т.б.) ОРНАТПАНЫЗ. Бұл құралдың техникалық сипаттамасына сәйкес көлмейтін (сонын ішінде, диаметр немесе айналым жиілігі бойынша) дискеңдері қолданбаңыз. Қатты тозған немесе көзге түсетін механикалық ақаулары бар (нақыстар, жарықтар, қабаттар) бұйымды қолданбаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Тек қана жарамды, мінсіз кескіш дискеңдері қолданыңыз. Көзге түсетін механикалық зақымданулері бар дискеңдері ЕШҚАШАН қолданбаңыз.

Жеке қорғау құралдарымен (көзілдірікті, респираторды) қолданыңыз -өйткені, шробтау кезінде үлкен мөлшерде шан-тозаң белінеді.

Құралдың қолданғанда желілік сым желінің жұмыс төнегінен алшақ қойыныз.

Жұмыс құралы (устіртпен әсерлескендегі) құралдың көлденең осі бойынша оператор бағытынан операторға құш түсіреді. Жұмыс барысында құралды екі қолынызбен мықты ұстаңыз. Дененеңізде қалыпты күйде ұстаңыз және әрқашан төле-тендікте сақтаңыз.

Құралдың пайдаланғанда құш түсірменіз. Бұл үдерісті жылдамдатпайды, керісінше сапанды төмөндейтеді және құралды пайдалану мерзімін кемітеді.

Құралдың пайдаланғанда қызыдуың алдын алу үшін қажетті сууына үзілістер жасаңыз.

Диск «балқыған» жағдайда құралдың зақымдануының алдын алу үшін қысқыш фланецті бұрап алғанда шамадан тыс құш әрекеттерін САЛМАНЫЗ. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Әрқашан желілік сым желіні тексеріңіз. Оқшауландыру белгін зақымданудан, агрессивті және тоқ көзі жүргізілген байланыстардың, шамадан тыс тартылатын және майысатын жүктерден ластануын сақтаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Зақымдалған сым желі бірден қызмет көрсету орталығында ауыстырылуы қажет.

Жұмыс аяқталған соң, құралдың желіден бірден өшіріңіз.

Штроб кескіш

Құралдың тек қана 7 ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Сым желінің ажыратқышы (розеткадан ажыратқышты ажырату арқылы) өшірмөніз.

Әрқашан құралдың корпусын, сым желінің және ауда желдетілітін саңылаулерын шаң-тозаңнан тазартыңыз. Әрқашан (тозуына қарай) электр қозғалтыштың графитті щеткаларын Әрдайым көрсетілітін күтім беліліміне сәйкес ауыстырыңыз.

Құралдың ауда тартатын саңылаулерын жаппаңыз.

Құрал арналы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық басқа жұмыстар, сонын ішінде жәндеу жұмыстары арналы қызмет көрсету орталықтарының тек қана мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бөтен ііс, түтін, от, от жарқыны пайдаланы, онда құралдың өшірінің және арналы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мүлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық күрделілігіне байланысты шекті жағдайының критерийін тұтынушы өз бетінше анықтай алмайды. Бар немесе ықтимал ақаулар болған жағдайда «Ықтимал ақаулар және оны жою амалдар» белілімін на-зар аударыңыз. Егер тізімнің ішінде ақауды таба алмасаңыз немесе Сіз оны жою алмасаңыз, онда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың немесе оның белшектерінің шекті күйі туралы қорытындыны сәйкес Акт нұсқасында қызмет көрсету орталығы береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Кез келген жинау/реттеу жұмыстарын орындағанда құралдың желіден ажыратының және дискеңдерін айналуының тоқталуын күтіңіз.

Жұмыс бастамас бұрын құралдың сым желінің және кескіш дискеңдері көзге түсетін механикалық ақауларға жоқтығына қараңыз және тексеріңіз.

Құралға алмас дискеңин басқасын (сонын ішінде басқа типтердің дискеңдері), сонымен қатар

бұл құралдың сипаттамасына сәйкес көлмейтін басқа ауыспалы құралдың орнатпаңы.

Жұмыс барысында әрқашан берілген қосымша тұтқаны пайдаланыңыз. Қосымша тұтқасыз жұмыс істеуге ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

Құралдың желігеп қосқанда ажыратқыш өшірілген күйде екендігіне МІНДЕТТИ ТҮРДЕ көз жеткізіңіз.

Қабыргаларды шробтау кезінде арапала орындарында жасырын сымдар мен құбырлардың болуын тексеріңіз.

Шробтау кезінде дискеңдерін қатты қызады – оларды тоқтаганға дейін және толық сұығанға дейін бірден ұстамаңыз.

Құралдың ауда тартатын саңылаулерын жаппаңыз.

Құралдың қозғалмалы белшектерін (қаптамалар, қақпақтар астындағы) ұстамаңыз.

Тек қана жарамды кескіш дискеңдері қолданыңыз. Көзге түсетін механикалық зақымданулері бар дискеңдері ЕШҚАШАН қолданбаңыз.

Құралдың өшірінен соң, дискеңдер шамалы уақыт айналады. Құралдың жинаманыз, дискеңдер толық тоқтауын күтіңіз.

Жұмыс барысында (шамадан тыс шандану, діріл, шу деңгей) жағдайларында жеке сақтау құралдарын қолданыңыз және құралмен жұмыс істегендеге жалпы (кезек сайын) уақытын шектеніз.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Таза күйде жылу көздерінен алшақ, құрғақ, желдетілітін белімде сақтаңыз. Ылғал болуының, тікелей күн сәулелерінің тусуінің алдын алының.

Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралдың косымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.